

# Alkalmazási útmutató

## BeroBase 500 Series: Mazda 46G Machine Grey

### ELŐKÉSZÍTÉS



#### Szín ellenőrzése

Mindig határozza meg a megfelelő szint és/vagy a színváltozatot. Ezt a lehető legkorábbi szakaszban meg kell tenni, lehetőleg akkor, ha a javítás mértékét felbecsülte. Fújjon tesztlapot!



#### Tisztítás

A tisztítást 1-951 Silicone Remover és/vagy 9-851 WaterBase 900° Series Degreaser termékkel végezze.



#### Védelem

Használjon megfelelő légzőkészüléket (a frisslevegős ellátású légzőkészüléket javasoljuk).



#### A felület előkészítése

Használjon P500 keménységű vagy finomabb csiszolópapírt a javítási felületen és P1500 csiszolópapírt az elfújási felületen.

## 1. LÉPÉS



#### Alkalmazás

Alkalmazzon 577 + 200% 1-161 Uni Thinner Slow ezt a keveréket 1,6 bar nyomáson a teljes elfújási felületen, ugyanez alkalmazható a teljes javítási felületen (opcionális).

## 3. LÉPÉS



#### Alkalmazás

fújjon fel két fedőbevonatot a 46G + 300% 1-161 Uni Thinner Slow keverékből 1,6 bar nyomáson, amíg be nem fedi a felületet. A fedőbevonatok közötti száradási idő betartásával.

	SZŐRŐFEJ (MM)	LÉGNYOMÁS (BAR/PSI)
HVLP	1,2-1,3	1,6/22
HE	1,2-1,3	1,6/22



#### Szellőztetés a rétegek között

Egységes matt felület eléréséig.

## 2. LÉPÉS



#### Alkalmazás

A réteg száradását követően alkalmazzon UC1809 + 100% 1-161 Uni Thinner Slow festéket 1,6 bar nyomáson.



#### Elfújás

fújja el a szomszédos panelba.



#### Szellőztetés két réteg között

Egységes matt felület eléréséig.

**Annak biztosítása érdekében, hogy a fém részecskék megfelelően helyezkedjenek el a felületen, a következő alkalmazási módszer ajánlott.**



Készítse elő a szint és adjon hozzá 300% 1-161 Uni Thinner Slow terméket a 46G festékhez.

Keresztirányban köddölje 1,6 bar nyomáson és dupla távolságból.

Ne alkalmazza a köddölő bevonatot nedvesen, mert gyöngyözést okozhat a sík tükörfelület helyett.



#### Elfújás

fújja el a szomszédos panelba.



#### Szellőztetés a rétegek között

Egységes matt felület eléréséig.

## 4. LÉPÉS



#### Alkalmazás

Alkalmazza azt az ajánlott szintelen lakkot, ami megfelel a BeroBase 500 sorozathoz.



#### Megjegyzés

A szintelen lakk lefújása előtt óvatosan törölje át az egész felületet mézeskendővel.